

# 郑州航空港经济综合实验区张庄 郑州恒大未来之光花园 E12-32 地块主体及 配套建设工程“10·31”一般高处坠落事故 调查报告

2024年10月31日13时55分许，在张庄办事处辖区荆州路与大寨路交叉口东北角，郑州恒大未来之光花园 E12-32 地块主体及配套建设工程（以下简称 E12-32 地块工程）发生一起一般高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 118.5 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）等相关法律法规，郑州航空港经济综合实验区管理委员会成立由应急管理局、纪检监察工委、党群部（总工会）、公安分局、建设局等部门组成的郑州航空港经济综合实验区张庄郑州恒大未来之光花园 E12-32 地块主体及配套建设工程“10·31”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），对事故进行全面调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、调查询问、查阅资料等，查明了事故发生的经过、事故原因和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员及责任单位的处理意见和事故防范措施建议。

经调查认定，郑州航空港经济综合实验区张庄郑州恒大未来

之光花园 E12-32 地块主体及配套建设工程“10·31”一般高处坠落事故，是一起因工人违规作业、安全防护措施不到位造成的一般生产安全责任事故。

### 一、事故发生单位基本情况

陕西福庚实业有限公司。成立日期：2019年1月18日；法定代表人：杨\*申；注册地址：陕西省西安市雁塔区电子正街379号圣都大厦1号楼1202室；统一社会信用代码：91610113MA6WD78R9T；注册资本：叁仟万元人民币。经营范围：一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家用电器安装服务；新能源原动设备销售；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；家用电器销售；日用品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；建筑砌块销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；保温材料销售；防腐材料销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；物业管理；农业园艺服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试；消防

设施工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

## 二、事故现场情况

事故位置为E12-32地块19#楼东单元自西往东第二户11层南阳台（以下简称11层南阳台），该处位置原本安装有施工电梯。10月27日，19#楼施工电梯拆除完毕，各层阳台处遗留了钢管临边防护栏杆（以下简称防护栏杆），原电梯出入口留有电梯门。10月28日，郭\*鑫安排福庚公司现场负责人杨\*安在19#楼各层南阳台内侧安装了钢管防护。10月29日，郭\*鑫安排河南卓淼实业有限公司将19#楼1至17层的电梯门拆除完毕，原电梯门处遗留了宽1.35m、高2m的洞口（以下简称电梯门洞口）。

高\*苹坠落位置为11层南阳台电梯门洞口，坠落高度33.51m。

## 三、事故发生经过

10月30日18时许，高\*苹通过微信，询问陕西福庚实业有限公司（以下简称福庚公司）工人李\*安有没有活干。李\*安安排高\*苹第二天早上到该工地和他一起拆除防护栏杆，并给福庚公司安全员唐\*说了此事，唐\*表示同意。

10月31日早上，李\*安开车载着高\*苹、福庚公司工人白\*立于6时50分许到达E12-32地块。唐\*安排李\*安、白\*立、高\*苹为一组，到19#楼东单元自西往东第二户各层阳台边，拆除防

护栏杆。

上午工作正常进行。

13 时，下午上班后，李\*安、高\*苹、白\*立继续工作。

13 时 40 分许，李\*安、高\*苹、白\*立到达 11 层南阳台进行防护栏杆拆除作业；13 时 55 分许，高\*苹从 11 层南阳台电梯门洞口坠落至地面。

#### **四、人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 118.5 万元。

#### **五、事故应急处置情况**

13 时 50 分许，福庚公司现场负责人杨\*安呼叫 120，14 时 20 分许，郑州大学第一人民医院南院区到达，10 月 31 日 14 时 55 分郑州大学第一人民医院南院区急救站《郑州市院前急救病历》（编号：051-20241031144135-19893）初步诊断为：救前死亡。

接报事故后，郑州航空港经济综合实验区管理委员会立即启动应急响应，组织应急管理局、公安分局、建设局、张庄办事处开展现场勘察，调查事故原因，应急处置及时有效。

#### **六、事故发生原因**

##### **（一）直接原因**

高\*苹在未佩戴安全带的情况下，靠近 11 层南阳台电梯门洞口附近作业，不慎从电梯门洞口坠落。

##### **（二）间接原因**

- 1.现场安全防护措施不到位；
- 2.高\*革安全教育培训不充分。

## **七、事故性质认定**

经调查认定，郑州航空港经济综合实验区张庄郑州恒大未来之光花园 E12-32 地块主体及配套建设工程“10·31”一般高处坠落事故，是一起因工人违规作业、安全防护措施不到位造成的一般生产安全责任事故。

## **八、事故责任认定及处理建议**

建议对 3 名责任人员和 3 家责任单位依法依规进行处理。

## **九、事故防范措施建议**

### **（一）加强对新进场工人的管理**

生产经营单位要组织新进场工人接受三级安全教育和安全技术交底，避免将新进场工人直接安排至高危岗位作业；要将班前教育落到实处，使工人知晓各种安全措施的具体操作方法；要检查电梯门洞口、阳台边等危险地带安全防护措施是否到位，是否牢靠，检查工人安全防护装备佩戴是否到位，及时纠正工人违规作业行为，确保作业安全；要对安全员巡查区域进行明确划分，对存在重大安全隐患的部位进行重点巡查。

### **（二）采取联合检查、联合培训等多种方式开展建筑施工安全专项整治**

相关部门和属地要举一反三，严格履职，重点治理施工单位高空作业安全防护设施缺失、工人违章作业等行为；要发挥各自

优势，条块结合，形成合力，提升建筑安全治理效能，为各类在建项目努力营造安全建设环境；张庄办事处要配齐配强应急管理办公室、建设管理办公室负责人，压实责任。